

Passage de fusée - Electrification d'un technicien

Les faits

- Branchement réalisé par fonçage sous chaussée
- Le briefing fait à l'équipe de terrassement précise les besoins d'ouverture sur le câble HTA avant de passer la fusée
- L'équipe sur place décide de passer la fusée **sans ouvrir au-dessus du câble HTA**, pensant bien passer par-dessus celui-ci.
- La fusée est passée et réceptionnée dans la fouille au pied du coffret
- Lors du retrait de la fusée, le technicien saisit le flexible de la fusée et le câble HTA claqué
- Le technicien fait un malaise sans perte de connaissance et les pompiers interviennent pour le prendre en charge

Causes


- **Non respect du DAE par les opérateurs**
- **Non respect des consignes du briefing**

Rappel du prescrit à mettre en œuvre

Fiche ST-FUS 2 :

- « Pour ces fusées non localisables, ouvrir une fouille afin de dégager les ouvrages sensibles pour la sécurité qui sont croisés à partir d'une distance parcourue supérieure à 2 fois la longueur de la fusée ; »
- « Dimensions du fuseau de la technique (également valables en cas de tracé parallèle) » :

Cas	Distance entre ouvrage et trajectoire prévue	
Visualisation des ouvrages sensibles croisés dans des fouilles ouvertes	20 cm	Ajouter la précision de localisation de l'ouvrage existant
Ouvrages gaz	80 cm	

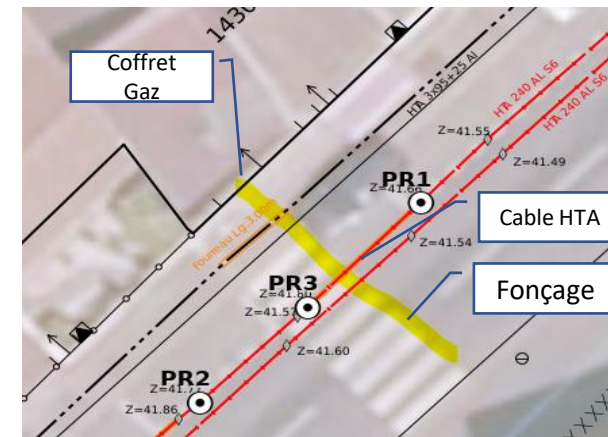

INFORMATIONS BRANCHEMENT NEUF

RESEAU			TYPE DE COFFRET			
PRESSION	TYPE	Ø	MODELE	SOCLE	COMPTAGE	P _{service}
MPB	ACIER	114,3	S2400		6m³/h	27mb
PRISE BRANCHEMENT			TERRASSEMENT			
DISPOSITIF	Ø PE	BRCHMT	FONCAGE + TRANCHEE			
MBDI	15/20		Longueur Brchmt (ml) 10,00			

Bonnes pratiques

- Appel des secours pour prise en charge de la victime
- Analyse de l'entreprise sur l'évènement
- Formalisation des consignes par écrit dans l'entreprise
- Réunion préalable avec ENEDIS
- Salariés formés et détenteurs de l'AIPR depuis quelques mois
- DICT à jour
- Arrêté de circulation en conformité avec les travaux à réaliser
- Marquage réalisé sur tous les concessionnaires